


Parts

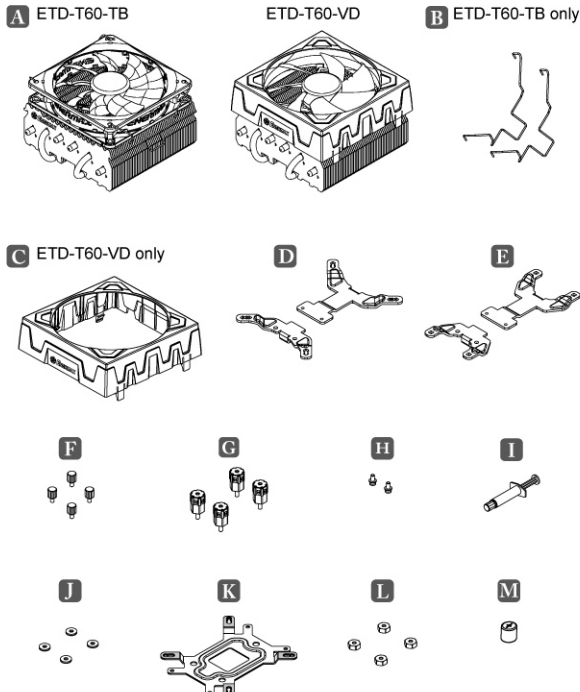

Parts

A	CPU 散热器	H	支架用螺丝
B	风扇线扣 (限定ETD-T60-TB)	I	散热膏
C	风扇罩 (限定ETD-T60-VD)	J	绝缘垫片
D	Intel专用支架	K	背板
E	AMD专用支架	L	背板用螺帽
F	手转螺丝	M	套筒
G	螺柱		

A	CPU散热器	H	支架用螺丝
B	风扇线扣 (仅限ETD-T60-TB)	I	导热硅脂
C	风扇罩 (仅限ETD-T60-VD)	J	绝缘垫片
D	Intel专用支架	K	背板
E	AMD专用支架	L	背板用螺帽
F	手转螺丝	M	套筒
G	螺柱		



A	CPUクーラー本体	H	CPUクーラー固定用ネジ
B	ファン固定用金具(ETD-T60-TBのみ)	I	シリコングリス
C	ファン用カバー(ETD-T60-VDのみ)	J	ワッシャー
D	Intel用ブラケット	K	バックプレート
E	AMD用ブラケット	L	バックプレート固定用ナット
F	ブラケット固定用ネジ	M	ナット締め付け用ツール
G	支柱		

A	CPU 쿨러	H	브라켓용 나사
B	팬 고정 클립 (ETD-T60-TB용)	I	열전달용 써멀그리스
C	팬 고정 클립 (ETD-T60-VD용)	J	와셔
D	Intel 용 브라켓	K	백플레이트
E	AMD용 브라켓	L	백플레이트용 나사
F	손나사	M	슬리브
G	필러		

A	CPU cooler	H	Screw for bracket
B	Fan bracket (ETD-T60-TB only)	I	Thermal grease
C	Fan cover (ETD-T60-VD only)	J	Washer
D	Bracket mount for Intel	K	Back plate
E	Bracket mount for AMD	L	Nut for back plate
F	Thumb Screw	M	Tool sleeve
G	Pillar		

A	Schłodzacz CPU	H	Śruby do zapinki wentylatora
B	Zapinka wentylatora (tylko ETD-T60-TB)	I	Pasta termoprzewodząca
C	Rama wentylatora (tylko ETD-T60-VD)	J	Podkładki
D	Wspornik mocujący Intel	K	Płyta mocująca (Backplate)
E	Wspornik mocujący AMD	L	Nakrętki mocujące
F	Śruby radełkowe	M	Końcówka do nakrętek mocujących
G	Śruby dystansowe		

A	خنک کننده پردازنده	H	پیچ میدلها
B	گیره فن (فقط ETD-T60-TB)	I	خمیر انتقال حرارت
C	پوشش فن (فقط ETD-T60-VD)	J	واشر
D	میدل برای Intel	K	صفحه پشت مادربرد
E	میدل برای AMD	L	مهره پشت مادربرد
F	پیچ	M	ابزار مخصوص مهره
G	پایه پیچ		

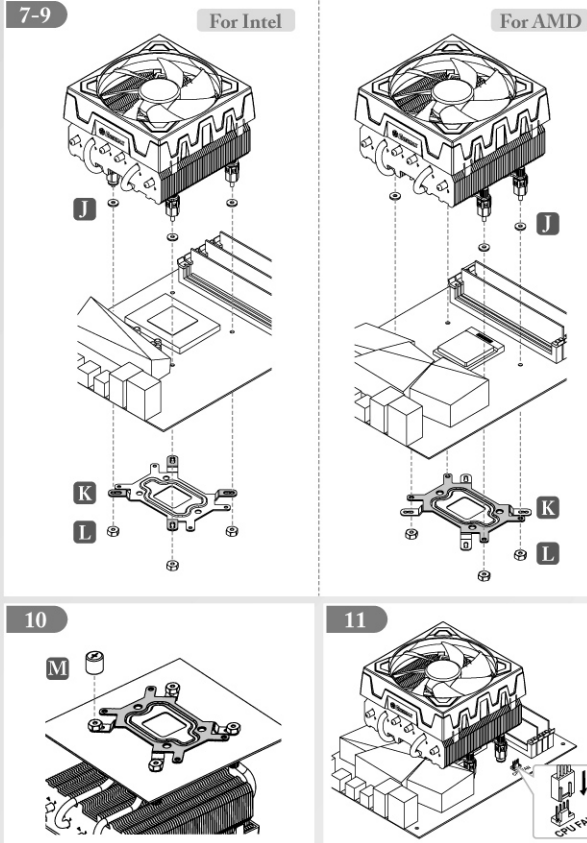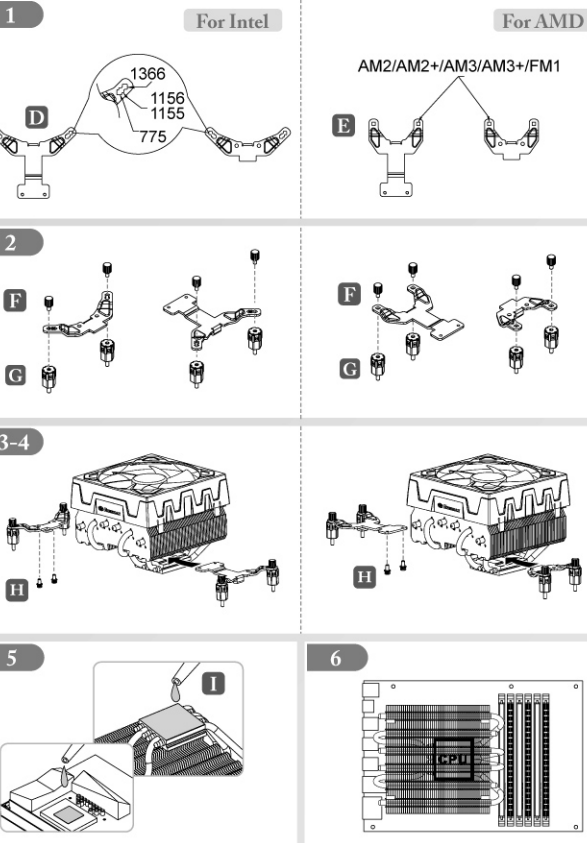

Installation

1. 請選擇適合您系統平台的支架。
2. 將手轉螺絲與螺柱鎖附於支架孔位。
3. 將支架安裝於散热器底座。
4. 用螺絲將支架鎖緊。
5. 在散热器的底部及CPU均匀的塗上一層導熱膏。
6. 請注意導管方向。

7. 在主機板正面上放絕緣墊片。<請勿撕除絕緣片，絕緣片須朝向主機板>
8. 將散热器放置於CPU上。<請確認螺柱穿過主機板孔位>
9. 在主機板背面安裝背板。<請勿撕除絕緣片，絕緣片須朝向主機板>
10. 將螺帽鎖附於螺柱上並用套筒鎖緊。
11. 將風扇的PWM 4 pin接頭與主機板連接。

1. 请选择适合您系统平台的支架。
2. 将手转螺丝与螺柱锁附于支架孔位。
3. 将支架安装于散热器底座。
4. 用螺丝将支架锁紧。
5. 在散热器的底部及CPU均匀的涂一层导热硅脂。
6. 请注意热导管方向

7. 在主板正面上放绝缘垫片。<请勿撕除绝缘片，绝缘片须朝向主板>
 8. 将散热器放置于CPU上。<请确认螺柱穿过主板孔位>
 9. 在主板背面安装背板。<请勿撕除绝缘片，绝缘片须朝向主板>
 10. 将螺帽锁附于螺柱上并用套筒锁紧。
 11. 将风扇的PWM 4 pin接头与主板连接。
7. マザーボードの上にワッシャーを設置してください。
<マザーボードに接する側の絶縁テープは剥がさないでください>
 8. CPUの上にCPUクーラーを設置してください。
<ダイレクトヒートパイプの部分がCPUに接触するようにし、マザーボード上の4つの穴に支柱がしっかりと入っていることを確認してください>
 9. マザーボードの背面にバックプレートを設置します。
<マザーボードに接する側の絶縁テープは剥がさないでください>
 10. バックプレート固定用ナットを使用し、CPUクーラー本体を固定してください。
締め付けはナット締め付け用ツールをご使用ください。
 11. PWM 4ピンをマザーボードのCPUファン用コネクタに接続してください。

1. CPU 플랫폼에 맞는 전용 브라켓을 선택하십시오.
2. 손나사와 필러를 사용해 브라켓에 고정시킵니다.
- 3-4. 전용 브라켓에 CPU 쿨러를 설치하고, 나사로 고정시킵니다.
5. 써멀그리스를 쿨러 베이스와 CPU에 얇게 도포합니다.
6. 히트파이프 방향을 확인합니다

7. 메인보드에 와셔를 위치 시킵니다. (이때 접연 테이프를 벗겨내지 마십시오.
접연 테이프는 메인보드와 마주보게 위치해야 합니다)
8. CPU 상단에 쿨러를 위치시킵니다 (4개의 필러가 메인보드 홀에 맞게 합니다)
9. 슬리브를 필러에 대고 나사로 고정시킵니다.
- 10-11. 쿨링팬의 PWM 4핀을 메인보드의 소켓에 연결합니다.

1. Silahkan memilih braacket mount yang benar untuk platform cpu anda.
2. Kencangkan thumb screws dan pillar pada lubang mounting
3. Pasang bracket mount pada dasar cooler
4. Kencangkan bracket mount dengan screws
5. Oleskan thermal grease tipis pada permukaan cpu
6. Periksa kembali posisi arah dari heat pipe

7. Letakan washer pada motherboard <Jangan melepaskan insulasi tape, insulasi tape harus menghadap motherboard>
8. Letakan cpu cooler diatas CPU (periksa kembali keempat pillar berada pada posisi dan terpasang di motheboard)
9. Letakann backplate pada belakang motherboard (jangan melepaskan insulating tape, pastikan insulating tape menempel pada motherboard)
10. Kencangkan baut dengan tool sleeve yang berada pada pillars
11. Pasangkan connector pwm 4pin pada header cpu fan di motherboard


1. Wybrać odpowiedni wspornik mocujący w zależności od producenta procesora (Intel lub AMD).
2. Przekręcić śruby radełkowe oraz śruby dystansowe do otworów mocujących.
3. Zamontować wspornik mocujący na podstawie schładzacza.
4. Przykręcić wspornik mocujący śrubami.
5. Nałożyć cienką warstwę pasty termoprzewodzącej na spód schładzacza i na metalową osłonę na procesorze.
6. Proszę zwrócić uwagę na poprawne ustawienie przewodów cieplnych

7. Umieścić podkładki na otworach mocujących płyty głównej. <Nie usuwaj taśmy izolacyjnej. Taśma izolacyjna ma być skierowana w stronę płyty głównej.>
8. Ostrożnie umieścić schładzacz na procesorze. <Proszę zapewnić, że śruby dystansowe zostaną umieszczone w otworach mocujących płyty głównej.>
9. Umieścić płytę mocującą pod płytą główną. <Nie usuwaj taśmy izolacyjnej. Taśma izolacyjna ma być skierowana w stronę płyty głównej.>
10. Dokręcić nakrętki za pomocą końcówki do nakrętek na śrubach dystansowych.
11. Podłączyć wtyczkę 4-pin PWM wentylatora do gniazda "CPU Fan" na płycie głównej.

1. لطفاً" میدل مناسب پردازنده خود را انتخاب نمایید.
2. پیچ و پایه پیچ را در محل مشخص شده ببندید.
3. میدل پردازنده را در پایه خنک کننده نصب نمایید.
4. میدلها را با پیچ میدل محکم نمایید .
5. لایه نازکی از خمیر حرارتی را بر روی سطح خنک کننده و پردازنده بمالید .
6. لطفاً" جهت لوله های انتقال حرارت را تنظیم نمایید.

7. وانشرها را بر روی مادربرد قراردهید.
- >برچسب وانشرها را نکنید. این برچسب باید به سمت مادربرد باشد. <
8. خنک کننده را بر روی CPU قرار دهید.
- > دقت نمایید چهار عدد پایه پیچ بر روی سوراخهای مادربرد قرار گیرند<
9. صفحه پشت مادربرد را در پشت مادربرد قرار دهید.
- >برچسب را نکنید . این برچسب باید به سمت مادربرد باشد <
10. مهره ها را با ابزار مخصوص مهره محکم کنید.
11. سیم فن را بر روی پایه مربوطه روی مادر برد نصب نمایید.

Parts

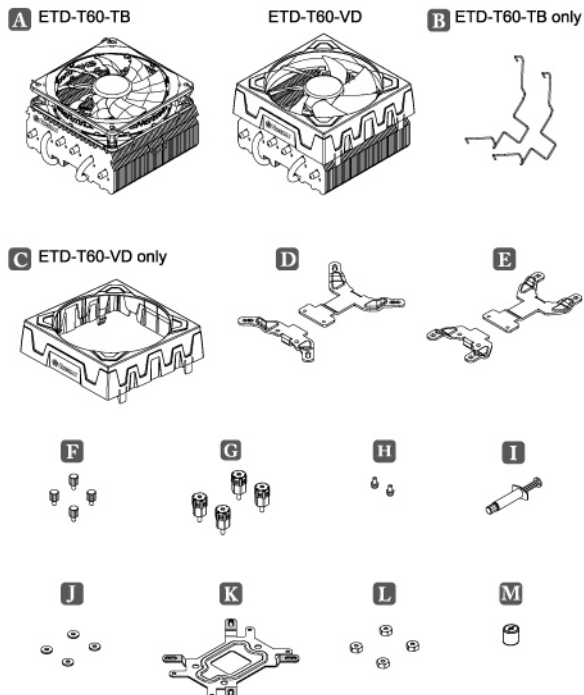

Parts

EN			
A	CPU cooler	H	Screw for bracket
B	Fan bracket (ETD-T60-TB only)	I	Thermal grease
C	Fan cover (ETD-T60-VD only)	J	Washer
D	Bracket mount for Intel	K	Back plate
E	Bracket mount for AMD	L	Nut for back plate
F	Thumb Screw	M	Tool sleeve
G	Pillar		


DE			
A	CPU-Kühler	H	Schrauben für den Lüfterrahmen
B	Lüfterhalterung (nur ETD-T60-TB)	I	Wärmeleitpaste
C	Lüfterrahmen (nur ETD-T60-VD)	J	Unterlegscheiben
D	Montagehalterung für Intel CPU	K	Backplate
E	Montagehalterung für AMD CPU	L	Muttern für die Backplate
F	Rändelschrauben	M	Schraubadapter für Muttern
G	Abstandsschrauben		

FR			
A	Dissipateur CPU	H	Vis pour crochets
B	Crochet ventilateur (ETD-T60-TB seulement)	I	Graisse thermique
C	Couvercle de ventilateur (ETD-T60-VD seulement)	J	Rondelle
D	Barre de montage pour Intel	K	Plaque arrière
E	Barre de montage pour AMD	L	Ecrou pour Plaque arrière
F	Vis	M	Clé
G	Boulon		

IT			
A	Dissipatore CPU	H	Vite per supporto
B	Supporto Ventola (solo ETD-T60-TB)	I	Pasta termica
C	Copertura ventola (solo ETD-T60-VD)	J	Rondella
D	Supporto di montatura per Intel	K	Piastra posteriore
E	Supporto di montatura per AMD	L	Dado per piastra posteriore
F	Vite a galletto	M	Tool sleeve
G	Montante		

RU			
A	CPU Кулер	H	Винты для скобок
B	Вентиляторные скобки (только ETD-T60-TB)	I	Термопаста
C	Вентиляторная рамка (только ETD-T60-VD)	J	Пластиковые шайбы
D	Крепление для процессора Intel	K	Крепёжная пластина
E	Крепление для процессора AMD	L	Гайки для крепёжной пластины
F	Барашковые винты	M	Вспомогательная втулка
G	Промежуточные винты		

ES			
A	Refrigerador CPU	H	Tornillo para soporte
B	Soporte ventilador (ETD-T60-TB only)	I	Pasta térmica
C	Tapa ventilador (ETD-T60-VD only)	J	Arandela
D	Soporte de montaje para Intel	K	Placa trasera
E	Soporte de montaje para AMD	L	Tuerca para placa trasera
F	Tornillo mariposa	M	Tool sleeve
G	Pilar		

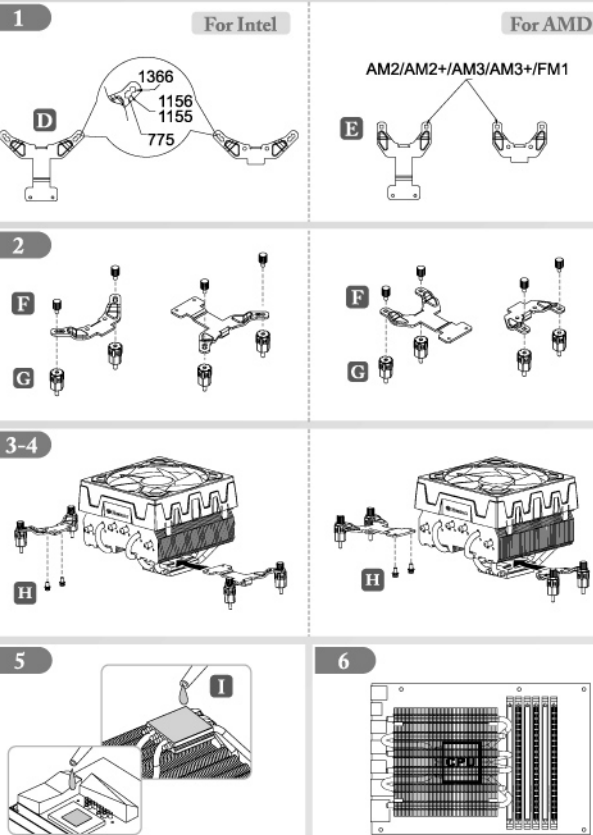

Installation

1. Please select the proper bracket mount suitable for your CPU platform.
2. Fasten the thumb screws and the pillars to the mounting holes.
3. Install the bracket mount on the cooler base.
4. Fasten the bracket mount with screws.
5. Apply a thin layer of thermal grease onto the surface of the cooler base and CPU.
6. Please verify the direction of heat pipes.

7. Place the washers on the motherboard. <Don't peel off the insulating tape. The insulating tape must face the motherboard.>
8. Place the cooler on the top of CPU. <Please make sure four pillars are put into the holes of motherboard.>
9. Place the back plate on the rear side of motherboard. <Don't peel off the insulating tape. The insulating tape must face the motherboard.>
10. Fasten the nuts with tool sleeve on the pillars.
11. Connect the PWM 4 pin to the CPU fan header on the motherboard.

1. Bitte wählen Sie vor der Installation die passende Halterung für Ihre CPU-Plattform.
2. Drehen Sie die Rändelschrauben und Abstandshalter in die entsprechenden Montagelöcher.
3. Befestigen Sie die Montagehalterung auf der CPU-Kühler-Basis.
4. Machen Sie die Montagehalterung mit Schrauben fest.
5. Tragen Sie eine dünne Schicht Wärmeleitpaste auf die Oberfläche der Kühler-Bodenplatte und der CPU auf.
6. Achten Sie bitte auf die richtige Ausrichtung der Heatpipes.

7. Legen Sie die Unterlegscheiben auf die Montagelöcher Ihres Mainboards. <Bitte entfernen Sie nicht das Isolierband. Das Isolierband muss zum Mainboard ausgerichtet sein.>
8. Setzen Sie den Kühler vorsichtig auf die CPU. <Stellen Sie bitte sicher, dass die vier Abstandsschrauben in den Montagelöchern des Mainboards stecken.>
9. Platzieren Sie die Backplate auf der Rückseite des Mainboards <Bitte entfernen Sie nicht das Isolierband. Das Isolierband muss zum Mainboard ausgerichtet sein.>
10. Drehen Sie die Muttern mithilfe des beiliegenden Schraubadapters fest.
11. Schließen Sie den 4-Pin-PWM-Stecker des Lüfters am Mainboard an.

1. Sélectionnez la barre de montage correspondant à votre CPU.
2. Fixez les vis et les boulons aux trous de montage.
3. Installez la barre de montage sur la base du radiateur.
4. Fixez la barre de montage avec les vis.
5. Appliquez une fine couche de graisse thermique sur le CPU et la base du radiateur.
6. Vérifiez le sens des caloducs.

7. Placez les rondelles sur la carte-mère. <Ne retirez pas la bande isolante qui doit rester sur la carte-mère.>
8. Placez le radiateur sur le CPU. <Vérifiez que les 4 boulons soient bien fixés sur la carte-mère.>
9. Placez la plaque arrière sous la carte-mère. <Ne retirez pas la bande isolante qui doit rester sur la carte-mère.>
10. Fixez les écrous avec la clé (M) dans les boulons.
11. Branchez le connecteur 4 broches PWM sur la prise CPU fan de la carte-mère.

1. Scegliere il corretto supporto di montatura adatto alla vostra piattaforma CPU.
2. Fissate le viti a galletto e i montanti ai corrispettivi buchi di montaggio.
3. Installate il supporto di montatura alla base del dissipatore
4. Fissate il supporto di montatura con le viti.
5. Applicare uno strato sottile di pasta termica sulla superficie della base del dissipatore e della CPU.
6. Verificate la direzione dei tubi di raffreddamento

7. Posizionate le rondelle sulla motherboard. <Non rimuovete la patina isolante. La patina isolante deve essere rivolta verso la motherboard.>
8. Posizionate il dissipatore sulla CPU < Controllate che i montanti siano messi nei buchi della motherboard.>
9. Posizionate la piastra posteriore sulla parte posteriore della motherboard. < Non rimuovete la patina isolante. La patina isolante deve essere rivolta verso la motherboard .>
10. Fissate i dadi con il tool sleeve sui montanti.
11. Collegate il PWM a 4 pin al socket per ventola CPU sulla motherboard.

1. Выберите, пожалуйста, подходящее крепление для вашего процессора.
2. Закрепите барашковые и промежуточные винты в отверстиях материнской платы.
3. Установите крепление на основе процессора.
4. Закрепите винтами крепление процессора.
5. Нанесите тонкий слой термопасты на поверхность основы кулера и процессора.
6. Пожалуйста, проконтролируйте направление тепловых трубок.

7. Расположите пластиковые шайбы на материнской плате. <Не удаляйте изоляционную ленту. Изоляционная лента должна прилегать к материнской плате.>
8. Установите кулер сверху процессора. <Пожалуйста, удостоверьтесь в том, что четыре промежуточных винта вставлены в отверстия материнской платы.>
9. Расположите крепёжную пластину на задней части материнской платы. <Не удаляйте изоляционную ленту. Изоляционная лента должна прилегать к материнской плате.>
10. Закрутите гайки на винты при помощи вспомогательной втулки.
11. Подключите 4 pin разъём PWM вентилятора к материнской плате.

1. Seleccione el correcto soporte de montaje adaptado a vuestra plataforma CPU.
2. Fije los tornillos mariposa y los pilares a los agujeros de montaje.
3. Instale el soporte de montaje en la base del refrigerador.
4. Fije el soporte de montaje con los tornillos.
5. Aplique una sutil capa de pasta térmica en la superficie de la base del refrigerador y de la CPU.
6. Controle la dirección de los heat pipes.

7. Posicione las arandelas en la placa madre. <Que no se quite el recubrimiento aislante. El recubrimiento aislante tiene que estar hacia la placa madre .>
8. Posicione el refrigerador encima de la CPU. < Asegurese que los cuatro pilares estén metidos en los agujeros de la placa madre.>
9. Posicione la placa trasera en la parte posterior de la placa madre. < Que no se quite el recubrimiento aislante. El recubrimiento aislante tiene que estar hacia la placa madre .>
10. Fije las tuercas con el tool sleeve en los pilares.
11. Conecte el PWM a 4 pin al socket para ventilador CPU en la placa madre.